

<b>Szervezet:</b>	Összefogás Lakásszövetkezet
<b>Jegyzőkönyv felvételének helye:</b>	Budapest, XVI. Ker., Egyenes utca 16.
<b>Bejárás időpontja:</b>	2021. november 18.
<b>Tűzvédelmi bejárást végezte:</b>	Kovács András (TrendSys Kft.) – Tűzvédelmi előadó

Az ellenőrzés célja a bejárás során felmerülő hiányosságok feltárása, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzvédelmi megfelelőség követelményeinek teljesülése érdekében.

**1.) Lépcsőházba, közlekedési útvonalon, éghető anyagot tárolni tilos.**

**54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 104. Lakó- és szállásépületek 205. §**

(2) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem helyezhetők el.

(3) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.



**2.) A villanyóra szekrényben tilos éghető anyagot tárolni.**

**MSZ 1585:2001 4.5. pontja:** „Villamos kapcsoló- és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán illetve azokon a helyeken ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat és/vagy éghető anyagokat elhelyezni.” vagy közelében





- 3.) **A tárolóban úgy kell megoldani minden esetben a tárolást, hogy a közlekedési útvonalak biztosítva legyenek. Az egyes tároló helyeken a tárolás tűzveszélyes a nagymértékben felhalmozott éghető anyag és a közlekedési út hiánya miatt. Az elhelyezett, tárolt anyagok nagymértékben hozzájárulnak a tűz, illetve a füst terjedéséhez, a füstfejlődéshez.**

54/2014 (XII.5) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi szabályzatról 205. § (1) Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalmoszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetészerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.



4.) **Az elektromos kötődobozok burkolatait vissza kell helyezni ott, ahol az hiányzik.** MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely elő írja, hogy „A burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védelemségi fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is. ”



5.) **A kapcsoló szakember általi karbantartásáról gondoskodni kell.**



