

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker, Budapesti út 119/A

Ellenőrzést végző személy: Kőműves Márk – tűzvédelmi főelőadó
Kovács András – tűzvédelmi előadó


Ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 7.

Ellenőrzés célja: Bejárás során a felmerülő hiányosságok rögzítése, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzveszélyes és a jogszabályban meghatározott tiltó tevékenységek feltárása

Az ellenőrzés megállapításai feltárt hiányosságok és kockázatok:

- **A tárolókban és a folyosókon a lámpákról egyes helyeken hiányzott a búra, amely így balesetveszélyes.**

Az MSZ EN 60598-1:1999 szabvány 9.2 pontja: A villamos lámpát a mechanikai sérülés elleni védelem érdekében burával ellátva kell kiépíteni és üzemeltetni.

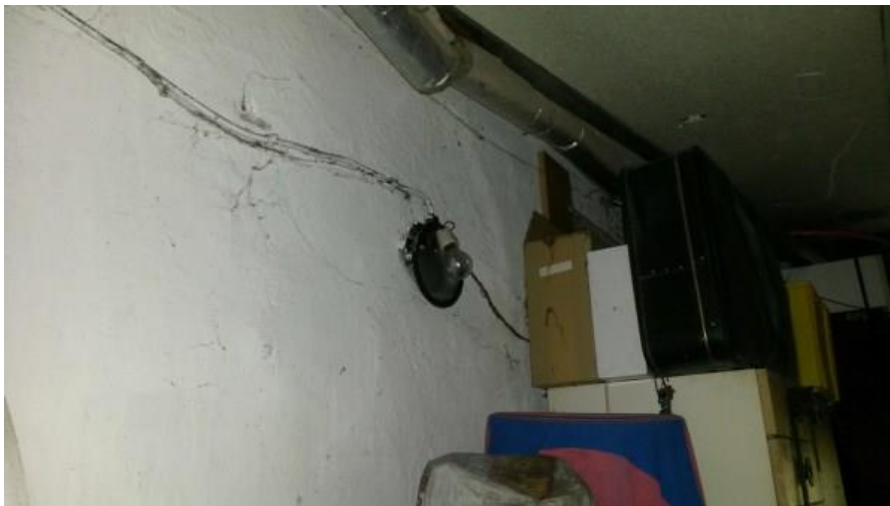

- **Az elektromos helyiségben és villanyóra szekrényben éghető anyagot, valamint a megközelítést akadályozó tárgyat tárolni tilos és tűzveszélyes!**

MSZ 1585:2001 4.5. pontja: „ Villamos kapcsoló- és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán vagy közelében illetve azokon a helyeken ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat és/vagy éghető anyagokat elhelyezni.”



- **A tárolóban a fénycső fölött nem szabványos módon összekötött vezetéket meg kell szüntetni, vagy javítani kell.**



- A tárolóban a nem szabványos módon kialakított hosszabbítót meg kell szüntetni.



- A folyosó egyes részein a elektromos kötődoboz burkolata hiányzik.

MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely elő írja, hogy „A burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védetség fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is. ”



- A tűzoltó készüléken levő „portömlő” el van repedve, javítása szükséges.



Topor Tamás
Műszaki ügyintéző

Kőműves Márk
Tűzvédelmi főelőadó
Okl. sz.: 19719/2012