

Összefogás Lakásszövetkezet

1165 Budapest, Hilda utca 1.

Állagfelmérés 2024.

1165 Budapest, Olga utca 33.



Budapest, 2024.

Készítette: Schvab Ferenc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Schvab Ferenc', written over a dashed line.

Általános adatok

Cím: Centenárium Lakótelep II. ütem, 1165. Budapest, Olga utca 33. Hrsz 107100/28

Építés/ birtokbavétel időpontja: 1987.

Lakások alapterülete: 616,00 m².

Közös helyiségek alapterülete: 128,64 m².

Szerelőszint/pince alapterülete: 157,00 m².

Lakások száma: 10.

Szerkezet típusa: előre gyártott vasbeton

Tetőszerkezet

A tető kialakítása „lapos tető”, vízszigetelése palaszórt bitumenes nehézlemez 2017.-ban a tető szigetelése javításra, cserélésre került. Megfelelő műszaki állapotban van. Felújítása egyelőre nem időszerű.

Felépítmények

A tetőn 2 db szellőző felépítmény, valamint a környezeti hatásoktól védve a lépcsőházi légtelenítő szerelvények kerültek elhelyezésre, állapotuk megfelelőnek mondható. A központi elszívók korszerűsítése/cseréje 2020-ban megtörtént.

Külső vakolat

Az épület oldalfala előre gyártott vasbeton elemekből készült, korának megfelelő állapotú. Helyenként a természetes épületmozgás és elhasználódás következtében a dilatációs hézagok tömítőanyagai hiányosak. A fűdémzellőző rácsok meglétét ellenőrizni szükséges. A dilatációs hézagok további vizsgálata, karbantartása javasolt.

Lábazat

Az épület lábazatának felújítása- hőszigetelése még nem történt meg, felújítása egyelőre nem időszerű, azonban karbantartása-tisztítása javasolt.



Szolgálati járda

A szolgálati járda megfelelő állapotú, biztonságos közlekedésre alkalmas, azonban az épület adottságait figyelembe véve gyalogos közlekedés többnyire az épület hátsó részén, a családi házak felőli oldalon történik rajta. A további károk és az épület vizesedésének elkerülése érdekében a növényzet karbantartása, valamint az esteleges hézagok javítása indokolt.



Főbejárat lépcső

A főbejáráthoz vezető beton burkolat épp, a lépcső felújítása ismeretlen időpontban megtörtént, állapota közlekedésre alkalmas.



Bejárati ajtó

A belső, lépcsőházba a családi házak felőli főbejáraton, valamint az alaksori szinten lévő, az Olga utcára egy lépcsősoron keresztül megközelíthető „hátsó” bejáraton lehet bejutni. A bejárati ajtó cseréje 2014-ben megtörtént.



Kaputelefon rendszer

A kapu telefon központ a családi házak felőli oldalon került kialakításra. Codefon típusú, karbantartása rendszeresen megtörténik, állapota megfelelő.

Postaládák

A postaládák a lépcsőházban a földszinten találhatóak, cseréjük az elmúlt években nem történt meg, állapotuk megfelelő, biztonságosnak mondható.



Belső nyílászárók, sorolt szerkezetek

A lépcsőházi sorolt szerkezetek cseréje még nem történt meg, egyidősek az épülettel. Állapotuk megfelelő, azonban néhány helyen befolyhat az esővíztömítésük, karbantartásuk javasolt. A lakásokban lévő nyílászárók cseréjéről a lakástulajdonosok egyénileg gondoskodnak.












Közös tárolók, kukatárolók

A lépcsőházban külön kukatároló helyiség nem került kialakításra, a kommunális hulladék tárolására az Olga utcában elhelyezett külön „kukatárolók” épültek, melyekből az FKF Zrt. közvetlenül végzi a szállítást. Állapotuk a koruknak megfelelő, funkciójuk ellátására alkalmasak. A szelektív tartályokat a lépcsőház alaksori részén az Olga utca felől tárolják.

Lépcsőházi burkolatok, korlát

A lépcsőházban lévő burkolatok folytonosak. Az aljzat PVC lemezből és hidegburkolati lapokból került kialakításra. A korlátok állapota és rögzítése biztonságosnak mondható.



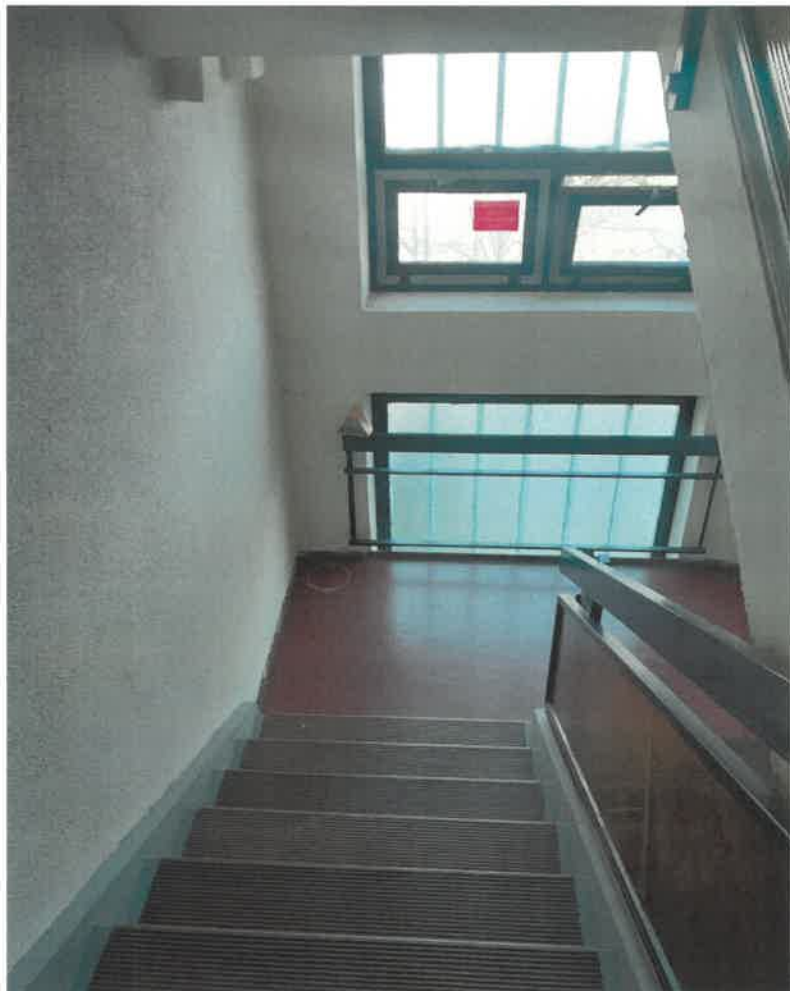



Lépcsőházi falak állapota

A lépcsőházban a falburkolatok festése 2021-ben megtörtént, állapota megfelelő, felújítása nem időszerű.





Áramellátás

Az épület áramellátását, a földszinten ELMŰ által elhelyezett kapcsolószekrény biztosítja, a lakások elektromos ellátását a szinten elhelyezett, önálló villanyóra biztosítja. Az épület villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatai által megállapított hiányosságokat a felmérés nem tartalmazza. A villanyórák utáni hálózat karbantartásáról a lakástulajdonosok gondoskodnak.



Gépészeti rendszerek

Az épületben lévő lakásokban központi fűtés került kialakításra, az ehhez szükséges energiát, valamint a melegvíz szolgáltatást, a tetőn elhelyezett, központi gázüzemű készülékek biztosítják. A gáz csatlakozó vezeték tömörre tétele 2019.-ben megtörtént. A lakásokban csak a tűzhelyek ellátásához szükséges gázellátás biztosított. A szennyvíz elvezető rendszer, a belső csapadékvíz elvezetés, valamint a víz-nyomóvezeték teljes felújítása időszerű, egyidős az épülettel. Ezek felújítása, cseréje csak a meghibásodások alkalmával részlegesen történt meg.

Kamerarendszer, kábeltévé, belső elektromos szerelvények

Az épületben kamerarendszer kiépítésre nem került sor. A kábeltévé szolgáltatást a HWR biztosítja. A felmérés időpontjában „logó”, hibásan működő elektromos szerelvény, kapcsoló konnektor nem volt. A belső világítás rendeltetésének megfelelően működött.

Garázs

Az épületben garázs nem került kialakításra, parkolás az ingatlan előtti közterületi parkolóban, az Olga utcában lehetséges.

Pince

Az épületben tároló pincék létesítésére, az alaksor lépcsőházi része melletti két oldalon került sor, az így kialakított zárható helyiségekben a közmű vezetékek hozzáférhetősége, és a lakástulajdonosok magántulajdonainak tárolása van biztosítva.

Az összes felmérésben szereplő megállapítás szemrevételezéssel történt, és csak a nyitva lévő, megközelíthető, illetve a felméréshez rendelkezésre bocsátott közös területekre vonatkozó megállapításokat tartalmazza.

Állagfelmérés

Épület címe: Bp. XVI. Olga u. 33.

Hiba elhelyezkedése égtáj szer.	Kivitel	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	Megjegyzés
Külső vakolat	Attika fm,m2	kőpor/terr hőszig. ☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	
	Oldalfal fm,m2	kőpor/terr hőszig. ☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	
	Lábazat fm,m2	vakolt fröcskölt ☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	
Szolgálati járda	Beton / Aszfalt fm,m2	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	
Tető	Felület fm,m2	bitumenes palaszór. ☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	☒ M ☐ K ☐ F	
	Attika fm,m2	lemez bitumenes ☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	
	Pala fm,m2	színes matt ☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	
	Cserép fm,m2	beton egyéb ☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	
	Zsindely fm,m2	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	☐ M ☐ K ☐ F	

Főbejárat	Lépcső	☒ M ☐ K ☐ F		Tető tartozékai	☒ M ☐ K ☐ F	
	Ajtó	☒ M ☐ K ☐ F		Tető kibúvó	☒ M ☐ K ☐ F	
	Előtető	☒ M ☐ K ☐ F		Tető felépítmény	☐ M ☐ K ☐ F	
Hátsó bejárat	Lépcső	☒ M ☐ K ☐ F		Kazánház szerk.	☐ M ☐ K ☐ F	
	Ajtó	☒ M ☐ K ☐ F		Szellőző felépítm.	☐ M ☐ K ☐ F	
	Előtető	☒ M ☐ K ☐ F		db.		
Oldal bejárat	Lépcső	☐ M ☐ K ☐ F		Kémény lábazat	☐ M ☐ K ☐ F	
	Ajtó	☐ M ☐ K ☐ F		db.		
	Előtető	☐ M ☐ K ☐ F		Kémény old.felület	☐ M ☐ K ☐ F	
Kuka tároló	Ajtó	☒ M ☐ K ☐ F		db.		
	Csempe m2	☒ M ☐ K ☐ F		Kémény fedőlap	☐ M ☐ K ☐ F	
	Festés m2	☒ M ☐ K ☐ F		db.		
				Villámhárító	☒ M ☐ K ☐ F	
				Antenna	Épület	Magán

Közös tárolók			Üveg felületek		
Közös tárolók fsz.	Nagy	☒ M ☐ K ☐ F	Lépcsőházi ablakok	☒ M ☐ K ☐ F	
	Kicsi	☒ M ☐ K ☐ F		db.	
Pincei tárolók	Jobb old.	☐ M ☐ K ☐ F	Kopolít felület	☒ M ☐ K ☐ F	
	Bal old.	☐ M ☐ K ☐ F		db.	
	Középső	☐ M ☐ K ☐ F	Kuka tároló ablak	☐ M ☐ K ☐ F	
Tároló ablak, ablak keret		☒ M ☐ K ☐ F	db.		
Lépcsőház ablak fém szerk.		☒ M ☐ K ☐ F	Közös tároló ablak	☐ M ☐ K ☐ F	
Lépcsőház belső részei			Közös tár.kop.		
Csempe m2	☒ M ☐ K ☐ F	Lh.világ. ☒ M ☐ K ☐ F	db.	☐ M ☐ K ☐ F	
Festés m2	☒ M ☐ K ☐ F	Külső vil. ☒ M ☐ K ☐ F	Pince ablak/szellőző	☐ M ☐ K ☐ F	
Korlát fm	☒ M ☐ K ☐ F	Lámpa db ☒ M ☐ K ☐ F	db.		
Repedés fm		Vakolat m2 ☒ M ☐ K ☐ F	Kaputelefon kp.ber.	☒ M ☐ K ☐ F	
			Postaláda	☒ M ☐ K ☐ F	
			Főelosztó berend.	☒ M ☐ K ☐ F	
Garázs ajtó, kijáró		☐ M ☐ K ☐ F	Gázvezeték	☒ M ☐ K ☐ F	
Zápornyelő		☐ M ☐ K ☐ F	Víznyomó vezeték	☒ M ☐ K ☐ F	
Környezet		☒ M ☐ K ☐ F	Szennyvíz vezeték	☒ M ☐ K ☐ F	

Betűk jelentése: M = Megfelelő, K = Karbantartás, F = Felújítás

Dátum: 2014.03.04.